

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© **PeakTech**® 08/2007 / Th

1. Safety Precautions

This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 89/336/EC (Electromagnetic Compatibility) and 73/23/EC (Low Voltage) as amended by 93/68/EC (CE-Marking). Overvoltage category III 1000V; overvoltage category IV 600V; pollution degree 2.

CAT I:

For signal level, telecommunication, electronic with small transient over voltage

CAT II:

For local level, appliances, main wall outlets, portable equipment

CAT III:

Supplied from a cable under earth; fixed installed switches, automatic cut-off or main plugs

CAT IV:

Units and installations, which are supplied overhead lines, which are stand in a risk of persuade of a lightning, i.e. main-switches on current input, overvoltage-diverter, current use counter.

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed.

Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

- Do not use this instrument for high-energy industrial installation measurement. This instrument is intended for use in installation over voltage category II according to IEC 664. For measuring circuit not exceeding 1000V DC / 750 AC, 10A.

- Do not place the equipment on damp or wet surfaces.
- Do not exceed the maximum permissible input ratings (danger of serious injury and/or destruction of the equipment).
- The meter is designed to withstand the stated max voltages. If it is not possible to exclude without that impulses, transients, disturbance or for other reasons, these voltages are exceeded a suitable presale (10:1) must be used.
- Replace a defective fuse only with a fuse of the original rating. Never short-circuit fuse or fuse holding.
- Disconnect test leads or probe from the measuring circuit before switching modes or functions.
- Do not conduct voltage measurements with the test leads connected to the mA/A- and COM-terminal of the equipment.
- The 10A-range is protected. To avoid damage or injury, use the meter only in circuits limited by fuse or circuit breaker to 10A or 2000VA.
- To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any resistance measurements.
- Do not conduct current measurements with the leads connected to the V/ Ω -terminals of the equipment.
- Check test leads and probes for faulty insulation or bare wires before connection to the equipment.
- To avoid electric shock, do not operate this product in wet or damp conditions. Conduct measuring works only in dry clothing and rubber shoes, i. e. on isolating mats.
- Never touch the tips of the test leads or probe.
- Comply with the warning labels and other info on the equipment.
- The measurement instrument is not to be operated unattended.
- Always start with the highest measuring range when measuring unknown values.
- Do not subject the equipment to direct sunlight or extreme temperatures, humidity or dampness.
- Do not subject the equipment to shocks or strong vibrations.
- Do not operate the equipment near strong magnetic fields (motors, transformers etc.).

Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden!

Für eine lange Lebensdauer empfiehlt sich ein sorgfältiger Umgang mit dem Messgerät und die Durchführung bzw. Beachtung folgender Maßnahmen und Punkte:

- * Gerät trocken halten. Wird es dennoch einmal feucht oder nass, sofort trocken reiben.
- * Genaue Messergebnisse sind nur bei sorgfältiger Behandlung und Pflege des Gerätes gewährleistet.

Achtung!

Modifizierung der internen Schaltkreise oder Änderungen am Aussehen oder der Bestückung des Multimeters, haben den automatischen Verlust der Herstellergarantie zur Folge.

7.2. Auswechseln der Sicherung

ACHTUNG!

Vor Abnahme der Rückwand zum Auswechseln der Sicherung Multimeter ausschalten und alle Prüfleitungen von den Eingängen abziehen.

Defekte Sicherung nur mit einer dem Originalwert- u. Abmessungen entsprechenden Sicherung ersetzen.

F1 0,5 A / 250 V

F2 10 A / 250 V

Die Abnahme der Rückwand und das Auswechseln der Sicherungen darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Zum Auswechseln der Sicherung wie folgt verfahren:

1. Multimeter ausschalten und allen Prüfleitungen von den Eingängen abziehen.
2. Schutzholster abziehen.
3. 3 Gehäuseschrauben lösen und Gehäuseunterteil abnehmen
4. Defekte Sicherung entfernen und durch neue Sicherung gleichen Anschlusswertes und Abmessungen in den Sicherungshalter einsetzen. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Sicherung mittig im Sicherungshalter zu liegen kommt.
5. Gehäuseunterteil wieder aufsetzen und mit den 3 Gehäuseschrauben befestigen.

7.3. Allgemeine Hinweise







 



Das Multimeter ist ein Präzisionsmessgerät und entsprechend vorsichtig zu behandeln. Eine Modifizierung oder Veränderung der internen Schaltkreise ist nicht gestattet.

- Keep hot soldering irons or guns away from the equipment.
- Allow the equipment to stabilize at room temperature before taking up measurement (important for exact measurements).
- Do not input values over the maximum range of each measurement to avoid damages of the meter.
- Do not turn the rotary function switch during voltage or current measurement, otherwise the meter could be damaged.
- Use caution when working with voltages above 35V DC or 25V AC. These Voltages pose shock hazard.
- Replace the battery as soon as the battery indicator "BAT" appears. With a low battery, the meter might produce false reading that can lead to electric shock and personal injury.
- Fetch out the battery when the meter will not be used for long period.
- Periodically wipe the cabinet with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents.
- The meter is suitable for indoor use only
- Do not operate the meter before the cabinet has been closed and screwed safely as terminal can carry voltage.
- Do not store the meter in a place of explosive, inflammable substances.
- Do not modify the equipment in any way
- Do not place the equipment face-down on any table or work bench to prevent damaging the controls at the front.
- Opening the equipment and service – and repair work must only be performed by qualified service personnel
- **Measuring instruments don't belong to children hands.**

Cleaning the cabinet

Clean only with a damp, soft cloth and a commercially available mild household cleanser. Ensure that no water gets inside the equipment to prevent possible shorts and damage to the equipment.

1.1. Electric symbol

	AC (Alternating Current)
	DC (Direct Current)
	AC or DC
	Grounding
	Double Insulated
	Deficiency of built-in battery
	Continuity buzzer
	Diode
	Fuse
	Warning! Refer to the operating Manual.

ACHTUNG! Vor Abnahme des Gehäuses unbedingt alle Prüflleitungen von der Schaltung entfernen und Gerät ausschalten!
Zum Einsetzen der Batterie wie folgt verfahren:

1. Schutzholster abnehmen.
2. Gerät ausschalten und alle Prüflleitungen von der Messschaltung bzw. den Eingängen des Multimeters abziehen.
3. Schrauben des Gehäuses lösen und Gehäuseunterteil abnehmen.
4. Verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach entfernen.
5. Neue Batterie in das Batteriefach einlegen.
6. Gehäuseunterteil wieder aufsetzen und mit Schrauben befestigen.
7. Schutzholster wieder aufsetzen
8. Achtung! Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Verbrauchte Batterien sind Sondermüll und müssen in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.

Achtung! Gerät nicht mit offenem Batteriefach benutzen!

Hinweis:

Niemals eine defekte oder verbrauchte Batterie im Messgerät belassen. Auch auslaufsichere Batterien können Beschädigungen durch auslaufende Batteriechemikalien verursachen. Ebenso sollte bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die Batterie aus dem Batteriefach entfernt werden.

6.10. Transistortest

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung hFE drehen.
2. Temperaturadapter mit integrierter Transistorbuchse über die Eingangsbuchsen mA und COM anschließen
3. Transistortyp (NPN/PNP) bestimmen. Ermitteln Sie den Emitter-, Basis- und Collector-Anschluss. Setzen Sie diese Anschlüsse in die entsprechenden Löcher der Transistorbuchse des Temperaturadapters ein.
4. Messwert in der Anzeige ablesen.

6.11. TTL Logik Test

WARNUNG!

Keine Spannungspegel > 18V messen mit der Logik-Testfunktion messen.


- 1.) Rote Prüfleitung an den V/Ω/Hz-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang des Gerätes anschließen.
- 2.) ▲ erscheint in der LCD-Anzeige, wenn der Messwert > 2V, ▼ erscheint wenn der Messwert < 0,8V und ein Summton ertönt. Wenn der Messwert zwischen 0,8V und 2V liegt werden keine zusätzlichen Symbole angezeigt.

7. Wartung des Gerätes

7.1. Auswechseln der Batterie

Das Gerät erfordert eine 9 V-Blockbatterie. Bei ungenügender Batteriespannung leuchtet das Batteriesymbol auf. Die Batterie ist dann baldmöglichst aus dem Batteriefach zu entfernen und durch eine neue Batterie zu ersetzen.

1.2. Input Limits

Function	Terminal	Input limits
V DC	V/Ω/Hz+COM	1000 V DC/ 750 V AC _{rms}
V AC		1000 V DC/ 750 V AC _{rms}
Ω		500 V DC/AC _{rms}
mA DC/AC	mA + COM	0,5 A/250 V
10 A DC/AC	10 A + COM	10 A/250 V
	V/Ω/Hz+COM	500 V DC/AC _{rms}
TTL Logik		500 V DC/AC _{rms}
Frequency		500 V DC/AC _{rms}
Temperature		250 V DC/AC _{rms}
Capacitance		250 V DC/AC _{rms}
Inductance		250 V DC/AC _{rms}

2. Introduction


The multimeter is heavy-duty and rugged hand-held multimeter that will give you confidence and peace of mind in your every measuring job. Please read this operating instructions very carefully before commencing your measurements.

- PEAK Hold Function - freezes the max. display so you can keep the measured value there even after you disconnect the probes.
- Auto polarity operation
- Overload and Transient protection
- Backlight
- Low Battery indicator appears when you need to replace the batteries.
- Beeper sounds tones for continuity function
- Auto power off

Hinweise:

- * Wenn in der LCD-Anzeige ein Messwert angezeigt wird, z. B. 0.2 bei einer Germaniumdiode oder 0.5 bei einer Siliziumdiode, Polung der Prüflleitungen ändern. Wird Überlauf angezeigt, ist die Diode durchgängig und in Ordnung. Der angezeigte Wert entspricht dem Durchlasswiderstand des Bauteils (bis zu 2.0 V).
- * Bei Überlaufanzeige im Display ist die Diode defekt oder die Prüflleitungen sind falsch gepolt. Wird in der Anzeige ein Wert angezeigt, ist die Diode durchgängig und in Ordnung. Der angezeigte Wert entspricht dem Durchlasswiderstand des Bauteils (bis zu 2.0 V).
- * Wird ein Wert sowohl vor als auch nach dem Vertauschen der Polarität angezeigt, ist das Bauteil kurzgeschlossen und defekt.

6.9. Durchgangsprüfung

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung  drehen
2. Rote Prüflleitung an den V/Ω/Hz-Eingang und schwarze Prüflleitung an den COM-Eingang des Gerätes anschließen.
3. Zu messende Schaltung spannungslos schalten.
4. Prüflleitungen über das zu messende Bauteil bzw. die zu messende Schaltung anlegen. Bei Widerständen unter 70 Ω (Bauteil durchgängig) ertönt ein akustisches Signal.

ACHTUNG!

Unter keinen Umständen Durchgangsprüfungen an spannungsführenden Bauteilen oder Schaltungen vornehmen.

6.7. Temperaturmessung

Warnung !

Angeschlossene Prüfleitung nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

1. Funktionswahlschalter in Stellung °C oder °F stellen.
2. Temperaturadapter über die Eingangsbuchsen mA und V/ Ω/Hz anschließen.
3. Temperaturfühler an den Temperaturadapter anschließen.
4. Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

6.8. Diodentest

WARNUNG! Nach Umschaltung des Multimeters auf die Diodentestfunktion, angeschlossene Prüfleitungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

Diese Funktion ermöglicht die Überprüfung von Dioden und anderen Halbleitern auf Durchlässigkeit und Kurzschlüsse. Ebenfalls erlaubt diese Funktion die Durchlassspannung von Dioden zu ermitteln.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung Diodentest drehen.
2. Rote Prüfleitung an den V/Ω/Hz-Eingang und schwarze Prüfleitung an den COM-Eingang anschließen.
3. Prüfleitungen über die zu prüfende Diode anlegen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

2.1. General Characteristics

Display	3 ½ digit; 53 x 62 mm LCD display, max. indication 1999, with auto-matic polarity indication
Overrange indication	OL
Reading time	2,5 reading per second
Auto power off	after 15 minutes
Operating temperature	5° C...+40° C < 80 % RH (41°F...+104°F)
Storage temperature	-10° C...+50° C < 80 % RH (14°F...+122°F)
Temperature for guaranteed accuracy	+18 C°... +28° C < 80% RH
Low battery indication	Battery symbol
Battery Type	9V-battery (NEDA 1604)
Dimensions (WxHxD)	90 x 195 x 40 mm
Weight	600 g
Accessories	test leads, test clips, temperature and hFE-adaptor, thermocouple, battery and operation manual

3. Functions and Ranges

3.1. DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 μ V	$\pm 0,5\%$ rdg. + 1dgt.
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	$\pm 0,8\%$ rdg. + 2dgt.

Input impedance: 10 M Ω

Overload protection: 500 V DC/AC_{rms} in 200 mV-range
1000 V DC/750 V AC_{rms} in all other ranges

3.2. AC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 μ V	$\pm 1,2\%$ rdg. + 3dgt.
2 V	1 mV	$\pm 0,8\%$ rdg. + 3 dgt.
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
750 V	1 V	

Input impedance: 10 M Ω

Overload protection: 500 V DC/AC_{rms} in 200 mV-range
1000 V DC/750 V AC_{rms} in all other ranges

Frequency range: 40 ... 400 Hz

WARNUNG!

Bei Messungen an Netzsteckdosen, Stellung des Funktionswahlschalters nicht verändern. Es besteht sonst Verletzungsgefahr und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

6.5. Kapazitätsmessungen

Warnung !

Angeschlossene Prüflösungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen. Kondensatoren vor der Messung immer entladen.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in den entsprechenden Kapazitätsbereich stellen
2. Taste LC drücken
3. Rote Prüflösung an den mA-Eingang und schwarze Prüflösung an den COM-Eingang anschließen.
4. Prüflösungen über den zu messenden Kondensator anlegen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

6.6 Induktivitätsmessung

Warnung !

Angeschlossene Prüflösungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen. Kondensatoren vor der Messung immer entladen.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in den entsprechenden Induktivitätsbereich einstellen.
2. Taste LC drücken.
3. Rote Prüflösung an den mA-Eingang und schwarze Prüflösungen an den COM-Eingang anschließen.
4. Prüflösungen über den zu messen Kondensatoren anlegen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

Hinweise:

- * Bei Überschreitung des Messbereiches leuchtet in der LCD-Anzeige das Überlaufsymbol OL auf.
- * Der Eigenwiderstand der Prüflleitungen kann bei Messungen von kleinen Widerständen (200 Ω-Bereich) die Genauigkeit der Messung negativ beeinträchtigen. Der Eigenwiderstand üblicher Prüflleitungen liegt zwischen 0,2...1 Ω. Zur genauen Bestimmung des Eigenwiderstandes, Prüflleitungen an die Eingangsbuchsen des Multimeters anschließen und Messspitzen kurzschließen. Der angezeigte Messwert entspricht dem Eigenwiderstand der Prüflleitungen.
- * Bei Widerstandsmessungen von 1 MΩ und höher benötigt die Anzeige einige Sekunden zur Stabilisierung.

6.4. Frequenzmessungen**Warnung!**

Keine Messungen an Schaltungen mit Spannungen über 500 V AC durchführen. Bei Überschreitung dieses Spannungswertes besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch Stromschlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in die 10 MHz-Stellung drehen.
2. Rote Prüflleitung an den V/Ω/Hz-Eingang und schwarze Prüflleitung an den COM-Eingang anschließen.
3. Prüflleitung über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen und Frequenz in der LCD-Anzeige ablesen. Für genaue Frequenzmessungen wird eine Messleitung mit BNC-Anschlüssen empfohlen.

3.3. DC Current

Range	Resolution	Accuracy
20 μA	0,01 μA	± 0,8% rdg. + 1 dgt.
2 mA	1 μA	
200 mA	100 μA	± 1,5% rdg. + 1 dgt.
10 A	10 mA	± 2,0% rdg. + 5 dgt.

Overload protection:

- 0,5 A / 250 V fuse in mA-Input
- 10 A / 250 V fuse in 10 A-Input (Fast-blow fuse)
- 10 A for max. 10 sec.

3.4. AC Current

Range	Resolution	Accuracy
20 μA	0,01 μA	± 1,0% rdg. + 3 dgt.
2 mA	1 μA	
200 mA	100 μA	± 1,8% rdg. + 3 dgt.
10 A	10 mA	± 3,0% rdg. + 7 dgt.

Overload protection

- 0,5 A / 250 V fuse in mA-Input
- 10 A / 250 V fuse in 10 A-Input (Fast-blow fuse)
- 10 A for max. 10 sec.

Frequency - range: 40 ... 400 Hz

3.5. Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0,1 Ω	± 0,8% rdg. + 3 dgt.
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	± 0,8% rdg. + 1 dgt.
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	± 1,0% rdg. + 5 dgt.
20 MΩ	10 kΩ	
2000 MΩ	1 MΩ	± (5,0% rdg. - 10) + 10 dgt.

Overload protection: 500 V DC/AC_{rms}

3.6. Frequency

Range	Resolution	Accuracy
2 kHz-10 MHz	1 Hz (min.)	$\pm 0,1\%$ rdg. + 3 dgt.

Sensitivity: $> 0,8 V_{rms}$

Overload Protection: 500 V DC or AC_{rms}

3.7. Capacitance

Range	Resolution	Accuracy
20 nF	10 pF	$\pm 2,5\%$ rdg.+ 5 dgt.
200 nF	0,1 nF	
2 μ F	1 nF	
100 μ F	100 nF	$\pm 5\%$ rdg.+4 dgt.

Overload protection: 250 V DC/ AC_{rms}

Test frequency: 1 kHz max.

3.8. Inductivity

Range	Resolution	Accuracy
2 mH	1 μ H	$\pm 2,0\%$ rdg.+ 10 dgt.
20 mH	10 μ H	
200 mH	100 μ H	
20 H	10 mH	$\pm 3,0\%$ rdg.+ 10 dgt.

Overload protection: 250 V DC/ AC_{rms}

Test frequency: 500 Hz max.

3.9. TTL Logik-Test

Range	Accuracy
TTL LOGIC	Logic (High) $> 2,0V$ Logic (Low) $< 0,8V$

Overload protection: 500V DC/ AC_{eff}

1. Erforderlichen Messbereich mit dem Funktions-/ Bereichswahlschalter wählen. Bei unbekanntem Messwert aus Sicherheitsgründen Prüflösungen an den 10 A-Eingang anschließen und Funktions-/ Bereichswahlschalter in Stellung 10 A drehen. Bei entsprechender Anzeige ggf. auf einen niedrigeren Messbereich umschalten.

Rote Prüflösung an mA- bzw. 10 A-Buchse und schwarze Prüflösung an COM-Buchse anschließen.

2. Prüflösungen in Reihe zur Messschaltung anschließen und Messwert in der LCD-Anzeige ablesen.

Hinweis:

Bei Gleichstrommessungen zeigt das Symbol - vor dem Messwert einen negativen Wert an.

6.3. Widerstandsmessungen

Warnung!

* Nach Umschaltung des Multimeters auf die Widerstandsmessfunktion, angeschlossene Prüflösungen nicht über eine Spannungsquelle anlegen.

* Widerstandsmessungen nur an spannungsfreien Schaltungen bzw. Bauteilen vornehmen und alle Kondensatoren entladen!

1. Mit dem Funktions-/Bereichswahlschalter entsprechenden Widerstandsbereich wählen.
2. Rote Prüflösung an den $V/\Omega/Hz$ -Eingang und schwarze Prüflösung an den COM-Eingang anschließen.
3. Prüflösungen über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen.

Warnung!

Wenn die Prüflleitungen an eine Netzsteckdose angelegt werden, auf keinen Fall den Funktions-/ Bereichswahlschalter auf einen anderen Messbereich einstellen. Dies könnte zur Zerstörung der internen Schaltung des Gerätes und schweren Verletzungen führen.

6.2. Gleich- und Wechselstrommessungen**Warnung!**

* Keine Spannung direkt über die Anschlüsse legen. Das Gerät darf nur in Reihe mit der zu messenden Schaltung angeschlossen sein.

* Der 10 A-Eingang ist mit einer entsprechenden Sicherung abgesichert. Bei Anschluss einer Spannungsquelle an diesen Eingang besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr der Zerstörung des Gerätes.

Zur Durchführung von Strommessungen, zu messende Schaltung unterbrechen und Prüflleitungen an zwei Anschlusspunkte anlegen. Niemals die Prüflleitungen parallel über eine Spannungsquelle anlegen. Dies kann zu einem Ansprechen der Sicherung und Zerstörung der zu prüfenden Schaltung führen.

Hinweis:


Der maximale Eingangsstrom beträgt 200 mA und 10 A, abhängig von der benutzen Eingangsbuchse. Bei Überschreiten des maximal zulässigen Wertes, spricht die Sicherung an und muss ausgewechselt werden.

3.10. Temperature Test

	Range	Accuracy
-40°C...+1000°C	-40°C ... 0°C	+/- 3,0% rdg. + 4 dgt.
	0°C ... + 400°C	+/- 1,0% rdg. + 3 dgt.
	400°C...1000°C	+/- 2,0% rdg. + 10 dgt.
-40°F...+1832°F	-40°F ... + 32°F	+/- 3,0% rdg. + 4 dgt.
	32°F ... 752°F	+/- 1,0% rdg. + 4 dgt.
	752°F.. 1832°F	+/- 2,5% rdg.

Remarks: Included accessory is an international standard K-type (nickel chrome – nickel silicone) cross plug point contact temperature probe that is only applicable for a temperature range >230°C (446°F)

3.11. Diode

Range	Resolution	Test-current	Open circuits volts
	1 mV	1,0 mA	2,8 V DC typical

3.12. Continuity check

Audible continuity threshold: Less than 70 Ω

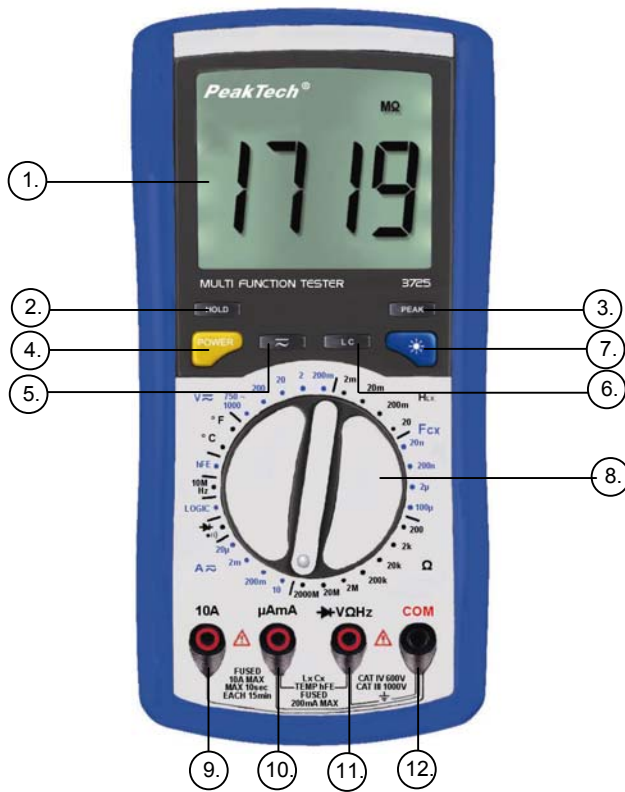
Test current: < 0,3 mA

Overload protection: 500 V DC or AC_{rms}

3.13. Transistor (hFE)

Range	Display	Test Condition
hFE NPN or PNP	0 ~ 1000	Base current approx. 10 μA and V _{CE} : 3 V

4. Front Panel Description



6. Messbetrieb

6.1. Gleich- und Wechselspannungsmessungen

Phantomwerte

In niedrigen DC- und AC Spannungsbereichen und nicht angeschlossenen und somit offenen Eingängen zeigt die LCD-Anzeige sogenannte Phantomwerte, d. h. nicht "000" an. Dieses ist normal und stellt keinen Defekt des Gerätes dar. Dieser "wandernde" Effekt der Anzeige ist in der hohen Empfindlichkeit des Gerätes begründet. Ein Kurzschließen der Messkabel/Eingänge heben diesen Effekt auf und die Anzeige zeigt "000" bzw. bei Anschluss der Messleitungen wird der richtige Messwert angezeigt.

WARNUNG!

Maximal zulässige Eingangsspannung von 1000 V DC oder 750 V AC nicht überschreiten. Bei Überschreitung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch Stromschlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.

1. Funktions-/Bereichswahlschalter in die für Gleich- oder Wechselspannungsmessung erforderliche Stellung drehen. Bei unbekanntem Messwert, mit dem höchsten Messbereich beginnen und ggf. auf einen niedrigeren Bereich herunter-schalten.
2. Rote Prüflleitung an den V/Ω/Hz-Eingang und schwarze Prüflleitung an den COM-Eingang anschließen.
3. Prüflleitungen über die zu messende Schaltung bzw. das zu messende Bauteil anlegen.

5. Vorbereitung zur Inbetriebnahme

5.1. Anschluss der Prüflleitungen

Die dem Gerät beiliegenden Prüflleitungen sind für Messungen bis maximal 1200 V geeignet.

Das Messen von hohen Spannungen sollte nur mit äußerster Vorsicht und nur in Anwesenheit einer in Erster Hilfe ausgebildeten Person stattfinden.

Achtung!

Obwohl die Prüflleitungen für Spannungen bis 1200 V geeignet sind, beträgt die maximal zulässige Eingangsspannung des Gerätes 1000 V DC oder 750 V AC und darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Spannungsdifferenz zwischen dem COM-Eingang und Erde beträgt 1000 V DC/750 V AC. Bei größeren Spannungsdifferenzen besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag und/oder die Gefahr der Beschädigung des Messgerätes.

5.2. Universal-Aufstellbügel

Das Gerät ist zur Schrägstellung auf einem Arbeitstisch mit einem Standbügel an der Rückseite versehen. Zum Schrägstellen, Standbügel am unteren Ende greifen und nach außen ziehen.

- (1) 3 ½ digit LCD-display with backlight
- (2) Data-Hold button
- (3) Peak-Hold button
- (4) ON/OFF-button
- (5) AC/DC-button
- (6) LC-activation key
- (7) Backlight-button
- (8) Function selector switch
- (9) 10 A input-jack
- (10) mA input-jack
- (11) V/Ω/Hz-input jack
- (12) COM input-jack

4.1. Description

(1) Digital Display

Digital readings are displayed on a 1999 count display with automatic polarity indication and decimal point placement.

(2) HOLD-Button

Press HOLD-button to toggle in and out of the DATA-Hold mode. In the DATA-Hold mode, the "HOLD" annunciator is displayed and the last reading is frozen on the display. Press the HOLD-button again to exit and resume readings.

(3) Peak Hold function

The peak hold feature lets you hold the max. reading on the display. To turn on the peak hold feature, press PK HOLD until PH appears on the display.

(4) ON/OFF-button

To switch on or off the unit.

(5) AC/DC-Button

The AC/DC-button is used for the switchover between AC/DC and current measurement

(6) LC-button

Before measuring capacitance or inductance press LC-button to activate these functions.

(7) Backlight

The backlight helps to read measuring values from the display at unfavourable lighting conditions.

(8) Function selector

To select the measuring range

(9) 10 A - Input Terminal

For current measurements (AC or DC) up to 10 A when the rotary selector switch is in the 10 A position.

(10) V/ Ω /Hz-Input Terminal

Continuity, Diode, Ohms, Volt, Frequency terminal.

(11) mA Input terminal

For current measurements up to 200 mA DC/AC when the rotary selector is in the mA position.

(12) COM Common Terminal

Return terminal for all measurements.

(6) LC-Taste

Um Messungen von Induktivitäten der Kapazitäten durchzuführen LC-Taste drücken.

(7) Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung dient zum besseren Ablesen des Messwertes bei ungünstigen Lichtverhältnissen

(8) Funktions-/Bereichswahlschalter

Zur Anwahl der gewünschten Messfunktion in die entsprechende Stellung drehen

(9) 10 A-Eingang

Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei AC/DC-Strommessungen bis max. 10 A (Funktions-/Bereichswahlschalter in Stellung "10 A")

(10) V/ Ω /Hz - Eingang

Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei Spannungs-, Widerstands-, Frequenzmessungen sowie für die Messfunktionen Diodentest, Durchgangsprüfungen.

(11) mA-Eingang

Zum Anschluss der roten Prüfleitung bei AC/DC-Strommessungen im mA-Bereich bis max. 200 mA.

(12) COM-Eingang

Zum Anschluss der schwarzen Prüfleitung.

- (1) 3 ½ stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- (2) Messwerthaltefunktions-Taste (Data-Hold)
- (3) Spitzenwerthaltefunktions-Taste (PEAK)
- (4) Ein/Aus-Taste
- (5) Umschalttaste DC-AC
- (6) LC: Ind/Cap-Aktivierungstaste
- (7) Hintergrundbeleuchtungstaste
- (8) Funktions-/Bereichswahlschalter
- (9) 10 A-Eingangsbuchse
- (10) mA-Eingangsbuchse
- (11) V/ Ω /Hz-Eingangsbuchse
- (12) COM-Eingangsbuchse

4.1. Beschreibung

(1) LCD-Anzeige

Die LCD-Anzeige dient der digitalen Messwertanzeige mit automatischer Polaritätswahl und Kommaplatzierung. Die maximale Anzeige beträgt 1999. Bei Überschreitung der max. Anzeigekapazität von 1999 erscheint in der Digitalanzeige das Überlaufsymbol: OL.

Funktions-Tasten

(2) Messwerthaltefunktions-Taste (Data-Hold)

Zum Einfrieren des Messwertes in der Anzeige, um diesen später unter günstigeren Bedingungen ablesen zu können

(3) PK HOLD (Spitzenwerthaltefunktion)

Zum Einfrieren des maximalen Messwertes in der Anzeige, um diesen später unter günstigeren Bedingungen ablesen zu können

(4) Ein/Aus-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

(5) Umschalttaste DC-AC

Die DC/AC-Umschalttaste wird für die Umschaltung zwischen Gleich- und Wechselspannung bzw. Strom benutzt

5. Preparation for Operation

5.1. Using the test leads

Use only the identical type of test leads supplied with your meter. These test leads are rated for 1200 V.

Cautions!

* Although the replacement probes are rated for 1200 V, the maximum rating of your meter is 1000 V DC and 750 V AC. If you try to measure DC voltages above 1000 V or AC voltages 750 V_{rms}, you might damage your meter and expose yourself to a serious shock hazard. Use extreme care when you measure high voltages.

* Never connect the probe you plug into the COM terminal to a source of voltage greater than 1000 V DC/750 V AC_{rms} with respect to earth/ground. This creates a serious shock hazard.

5.2. Using the stand

Use your meter's stand to prop up the meter. If you prop your meter on a bench-top, the stand helps provide a better viewing angle.

To use the stand as a prop, just open it away from the meter and set it on a flat surface.

6. How to make measurements

Understanding Phantom readings:

In some DC and AC voltage ranges, when the test leads are not connected to any circuit, the display might show a phantom reading. This is normal. The meter's high input sensitivity produces a wandering effect. When you connect the test leads to a circuit, accurate reading appear.

6.1. Measuring AC/DC voltage

WARNING!

Do not try to measure a voltage greater than 1000 V DC or 750 V AC. You might damage your meter and expose yourself to a severe shock hazard.

Follow these steps to measure DC/AC Voltage.

1. Set the rotary selector to the desired position. Select the range as required for the voltage level to be measured. If you do not know the voltage level, start with the range switch set to the highest voltage position and reduce the setting as needed to get a reading.
2. Plug the black test lead into the meter's COM terminal and the red test lead into the V/ Ω /Hz-terminal.
3. Connect the test leads to the DC/AC voltage source you want to measure.

Warning! When you connect the test probes to an AC outlet, do not turn the rotary selector switch to another range. It could damage the meter's internal components or injure you.

6.2. Measuring DC/AC Current

WARNING!

- * Do not apply voltage directly across the terminals. You must connect the meter in series with the circuit.
- * The 10 A terminal is fused. A severe fire hazard and short circuit danger exists if you apply a voltage with high-current capability to this terminal. The meter can be destroyed under such conditions.

4. Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät



3.10. Temperaturmessung


	Bereiche	Genauigkeit
-40°C...+1000°C	-40°C ... 0°C	+/-3,0% v.M. + 4 dgt
	0°C ... + 400°C	+/- 1,0% v.M. + 3 dgt
	400°C ... 1000°C	+/- 2,0% v.M. + 10 dgt
-40°F...+1832°F	-40°F ... + 32°F	+/-3,0% v.M. + 4 dgt
	32°F ... 752°F	+/- 1,0% v.M. + 4 dgt
	752°F ... 1832°F	+/- 2,5% v.M.

Überlastschutz: 250V DC/AC_{eff}

Sensor: Typ-K-Temperaturfühler

Der mitgelieferte Typ-K-Temperaturfühler (NiCRNi) ist geeignet für Temperaturmessungen bis zu 230°C (446°F).

3.11. Dioden Testfunktion

Bereich	Auflösung	Teststrom	Leerlaufspann.
	1 mV	1,0 mA	2,8 V DC typisch

3.12. Durchgangsprüfung

Ein Summer ertönt bei weniger als 70 Ω.

Teststrom: < 0,3 mA

Überlastschutz: 500 V DC/AC_{eff}

3.13. Transistortest (hFE)

Bereich	Anzeige	Prüfbedingungen
hFE NPN oder PNP	0 ~ 1000	Basis-Strom ca. 10 µA und V _{CE} : 3 V

To measure current, break the circuit and connect the probes to two circuit connection points. Never connect the probes across a voltage source in parallel. Doing so can blow the fuse or damage the circuit under test.

Note: The maximum input current is 200 mA or 10 A depending on the terminal used. In these ranges excessive current blows the fuses, which you must replace.

1. Set the rotary selector to the desired A range. If you do not know the current level, set it to the highest position and reduce the setting as needed to get a reading.
2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's mA or 10 A terminal.
3. Remove power from the circuit under test and then break the circuit at the appropriate point.
4. Connect the test leads in series with the circuit.
5. Apply power and read the current. Your meter displays the current value.

Note: If you see the meter for DC current, "-" appears or disappears. This indicates the polarity of the measured current.

6.3. Measuring Resistance

WARNING!

* Never connect the test leads to a source of voltage when you have selected the OHMS function and plugged the test leads into the V/Ω/Hz-terminal.

* Be sure that the circuit under test has all power removed and that any associated capacitors are fully discharged before you make a resistance measurement.

The resistance measuring circuit compares the voltage gained through a known resistance (internal) with the voltage developed across the unknown resistance. So, when you check in-circuit resistance, be sure the circuit under test has all power removed (all capacitors are fully discharged).

1. Set the rotary selector to the desired OHM range.
2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/Hz-terminal.
3. Connect the test leads to the device you want to measure.

Notes:

* If the measured resistance value exceeds the maximum value of the range selected, 1 appears flashes. This indicates an overload. Select a higher range. In this mode, the beeper does not sound.

* When you short the test leads in the 200 Ω range, your meter displays a small value (no more than 0.3 Ω). This value is due to your meter's and test leads internal resistance. Make a note of this value and subtract it from small resistance measurements for better accuracy.

3.6. Frequenzmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 kHz – 10 MHz	1 Hz (min)	± 0,1% v.M. + 3 St.

Empfindlichkeit: < 0,8 V_{eff}
 Überlastschutz: 500 V DC oder AC_{eff}

3.7. Kapazitätsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
20 nF	10 pF	± 2,5% v.M.+ 5 St.
200 nF	0,1 nF	
2 µF	1 nF	± 5,0% v.M. + 4 St.
100 µF	100 nF	

Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff}
 Testfrequenz: 1 kHz max.

3.8. Induktivitätsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 mH	1 µH	± 2,0% v.M.+ 10 St.
20 mH	10 µH	
200 mH	100 µH	
20 H	10 mH	± 3,0% v.M.+ 10 St.

Überlastschutz: 250 V DC/AC_{eff}
 Testfrequenz: 500 Hz max.

3.9. TTL Logik-Test

Bereich	Genauigkeit
TTL Logik	Logik (high) > 2,0V Logik (low) < 0,8V

Überlastschutz: 500V DC/AC_{eff}

3.3. Gleichstrommessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
20 μ A	0,01 μ A	$\pm 0,8\%$ v.M.+ 1 St.
2 mA	1 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm 1,5\%$ v.M.+ 1 St.
10 A	10 mA	$\pm 2,0\%$ v.M.+ 5 St.

Überlastschutz:

0,5 A / 250 V Sicherung im mA-Eingang

10 A / 250 V Sicherung im 10 A-Eingang (Schmelzsicherung)

10 A für max. 10 Sek.

3.4. Wechselstrommessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
20 μ A	0,01 μ A	$\pm 1,0\%$ v.M. + 3 St.
2 mA	1 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm 1,8\%$ v.M. + 3 St.
10 A	10 mA	$\pm 3,0\%$ v.M. + 7 St.

Überlastschutz:

0,5 A / 250 V Sicherungsautomatik im mA-Eingang

10 A / 250 V Sicherung im 10 A-Eingang (Schmelzsicherung)

10 A für max. 10 Sek.

Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz

3.5. Widerstandsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 Ω	0,1 Ω	$\pm 0,8\%$ v.M. + 3 St.
2 k Ω	1 Ω	
20 k Ω	10 Ω	$\pm 0,8\%$ v.M. + 1 St.
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	
20 M Ω	10 k Ω	$\pm 1,0\%$ v.M. + 5 St.
2000 M Ω	1 M Ω	$\pm (5,0\%$ v.M. -10) + 10 St.)

Überlastschutz: 500 V DC/AC_{eff}

6.4. Capacitance measurements

Warning !

To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any capacitance measurements. Remove the batteries and unplug the line cords.

1. Set the function switch to the CAP position.
2. Press the LC-button
3. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/ Ω /Hz-terminal.
4. Touch the test leads to the capacitor to be tested. The display will indicate the proper decimal point value.

6.5. Inductance measurements

1. Switch to a proper range and insert test leads into "mA" and "com" jack.

2. Press LC-button

3. Connect the test leads crossty to the two ends of inductor.

Notes:

1. If inductance exceeds the range selected. "OL" will be displayed on LCD, the you shall increase the range by on step.
2. The inductance value measured for identical inductor may be different if there is different impendence.
3. If in range 2 mH, please short test leads and mearue lead inductance and then subtract the inductance from the value measured.

- Avoid measuring small inductor in high range, or the accuracy is not guaranteed.

6.6. Temperature measurements

Warning!

To avoid electric shock, disconnect both test probes from any source of voltage before making a temperature measurement.

- If you wish to measure temperature set the function switch to the °C- or °F-range
- Insert the temperature-adaptor to the input sockets mA (+) and V/Ω/Hz (-)
- Touch the Temperature probe head to the part whose temperature you wish to measure. Keep the probe touching the part under test until the reading stabilizes (about 30 seconds).
- Read the temperature in the display. The digital reading will indicate the proper decimal point and value.

Warning!

To avoid electric shock, be sure, that the thermocouple has been removed before changing to another measurement function.

6.7. Measuring Frequency

Warning! If you try to measure the frequency of a signal that exceeds 500 V ACrms, you might damage your meter and expose yourself to a severe shock hazard.

Follow these steps to measure the frequency of a signal:

- Set the rotary selector to 10 MHz.
- Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into you meter's V/Ω/Hz-terminal.

Gewicht: 600 g

mitgel. Zubehör: Prüflleitungen, Test-Clips, Temperatur- und hFE-Adapter, Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

3. Messfunktionen und -bereiche

3.1. Gleichspannungsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	100 µV	±0,5% v.M. +1 St.
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	±0,8% v.M. +2 St.
1000 V	1 V	

Eingangswiderstand: 10 MΩ

Überlastschutz: 500 V DC/AC_{eff} im 200 mV-Bereich

1000 V DC/750 VAC_{eff} in allen anderen Bereichen

3.2. Wechselspannungsmessungen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	100 µV	± 1,2% v.M.+3 St.
2 V	1 mV	± 0,8% v.M. + 3 St.
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
750 V	1 V	± 1,2% v.M.+3 St.

Eingangswiderstand: 10 MΩ

Überlastschutz: 500 V DC/AC_{eff} im 200 mV-Bereich

1000 V DC/750 V AC_{eff} in allen anderen Bereichen

Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz

- * Überlast- und Überspannungsschutz
- * Hintergrundbeleuchtung
- * Batteriezustandsanzeige leuchtet im Anzeigefeld bei unzureichender Batteriespannung
- * Summer ertönt bei Durchgangsprüfungen und Bereichswahl
- * Abschaltautomatik

2.1. Technische Daten

Anzeige	3 ½-stellige; 53 x 62 mm LCD-Anzeige mit automatischer Polaritätsumschaltung, max. Anzeige: 1999
Überbereichsanzeige	OL
Messfolge	2,5 x pro Sekunde
Abschaltautomatik	nach 15 Minuten
Betriebstemperaturbereich	5° C...+40° C < 80 % RH (41°F...+104°F)
Lagertemperaturbereich	-10° C...+50° C < 80 % RH (14°F...+122°F)
Temperaturbereich für Genauigkeit	+18° C... 28° C < 80% RH
Batteriezustandsanzeige	Batteriesymbol
Spannungsversorgung	9 V-Batterie (NEDA 1604 oder gleichwertige Batterie)
Abmessungen (BxHxT):	90 x 195 x 40 mm

-7-

3. Connect the test leads to the frequency source.

Warning! When you connect the test leads to an AC outlet, do not turn the function rotary selector to another range. It could damage the meter's internal components or injure you.

Note: For the most accurate measurements, we strongly recommend you to use a BNC cable with ferrite core.

6.8. Checking diodes

This function lets you check diodes and other semiconductors for opens and shorts. It also lets you determine the forward voltage for diodes. You can use this function when you need to match diodes.

1. Set the rotary selector to the diode position.
2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/Hz/-terminal.
3. Connect the test leads to the diode you want to check and note the meter reading.

Notes:

- * If the display shows a value for example 0.2 for a germanium diode or 0.5 for a silicon diode, reverse the diode. If the meter indicates an overrange, the diode is good. The displayed number is the diode's actual forward voltage (up to 2.0 volts).
- * If the display indicates an overrange condition, reverse the polarity of the connection. If the display shows a value, the device is good. The displayed value is the component's actual forward voltage (up to 2.0 volts). If the display still indicates an overrange condition, the device is open.


 
-48-

- * If the display shows a value both before and after you re-verse the polarity, the device is shorted.

When you connect the diode to the meter and the meter displays the devices forward voltage, the red test lead is connect to the diods's anode, and the black test lead is connected to the diode's cathode. This meter supplies enough forward voltage to light most LED's. However, if the LED's forward voltage is greater than 2.0 volts, the meter incorrectly indicates that the device is open.

6.9. Checking Continuity

Follow these steps to check a circuit's continuity.

1. Set the rotary selector to  
2. Plug the black test lead into your meter's COM terminal and the red test lead into your meter's V/Ω/Hz/-terminal.
3. Remove power from the circuit.
4. Connect the test leads to the circuit.

Note:


 
The buzzer sounds if the measured resistance is below about 70 Ω approximately.

Warning! Never perform a continuity measurement on a circuit that has power connected.

6.10. Transistor hFE

1. Turn the range switch to "hFE" position.
2. Insert test leads into "mA" and "com" jack. Please pay attention to the polarity, as the "Com" for positive and "mA" for negative.

1.2. Maximal zulässige Eingangswerte

Messfunktion	Eingangsbuchsen	max. zulässige Eingangsspannung bzw. -strom
V DC	V/Ω/Hz + COM	1000 V DC/ 750 V AC _{eff}
V AC		1000 V DC/ 750 V AC _{eff}
Ω		500 V DC/AC _{eff}
mA DC/AC	mA + COM	0,5 A/250 V
10 A DC/AC	10 A + COM	10 A/250 V
 	V/Ω/Hz/ + COM	500 V DC/AC _{eff}
TTL Logik		500 V DC/AC _{eff}
Frequenz		500 V DC/AC _{eff}
Temperatur		250 V DC/AC _{eff}
Kapazität		250 V DC/AC _{eff}
Induktivität		250 V DC/AC _{eff}

2. Allgemeines


Der Multifunktionstester ist universell einsetzbar, handlich mit robustem Gehäuse und ideal für den "Service-Alltag" von Technikern. Es liefert unter normalen Bedingungen exakte Messergebnisse über einen Zeitraum von vielen Jahren.

Folgende Eigenschaften erleichtern die Arbeit mit diesem Gerät:

- * Messwert-Haltfunktion PEAK HOLD zum Einfrieren des maximalen Messwertes in der Anzeige, um diesen später unter günstigeren Bedingungen ablesen zu können.
- * Automatische Polaritätsumschaltung

1.1. Elektrische Symbole


 AC (Wechselstrom)

 
 DC (Gleichstrom)


 AC oder DC

 Masse


 doppelt Isoliert

 Batteriezustandsanzeige

 Summer

 Diode

 Sicherung

 **Warnung!**
Entsprechende Abschnitte in der Bedienungsanleitung beachten.

3. To determine the transistor's type, NPN or PNP, insert the emitting, base and collector electrode into the corresponding jacks in testing accessory.

6.11. TTL Logic Test

1. Insert red test lead into V/ Ω jacks and black test lead into COM jack
2. \blacktriangle shall show on LCD when the tested level > 2C;
 \blacktriangledown shall show on LCD when the tested level is 0,8 V an buzzer shall sound as indication. There is no any indication when the tested level ranges between 0,8 V to 2 V.

WARNING!

The tested level should be < 18 V.

7. Care and Maintenance

7.1. Installing the battery

Your meter requires a 9 V battery for power. The battery symbol appears when the battery voltage drops to the certain limits. For proper operation, replace the battery as soon as possible. Continued use with a low battery will lead to abnormal readings.

Warning!

To avoid electric shock, disconnect both test leads from equipment before you remove or install the battery.

Follow these steps to install the battery:

1. remove protection holster

2. Turn off the power and disconnect the two test leads.
3. Remove the screw to open the case.
4. Remove the battery.
5. Place the battery into the insulation capsule.
6. Replace the back cover and secure it with the screws.

WARNING! Do not operate the meter until you replace the battery and close the battery compartment cover.

Notes:

Never leave a weak or dead battery in your meter. Even a leakproof battery can leak damaging chemicals. When you are not going to use your meter for a week or more, remove the battery.

7.2. General Maintenance

Your digital multimeter is an example of superior design and craftsmanship. The following suggestions will help you care for your meter so you can enjoy it for years.

- * Keep your meter dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.
- * Handle your meter gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cases and cause the meter to work improperly.
- * Keep your meter always from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.

- Säubern Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.
- Vermeiden Sie jegliche Nähe zu explosiven und entflammaren Stoffen.
- Öffnen des Gerätes und Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt werden.
- Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.
- Keine technischen Veränderungen am Gerät vornehmen.
- **-Messgeräte gehören nicht in Kinderhände-**

Reinigung des Gerätes:

Gerät nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Nur handelsübliche Spülmittel verwenden. Beim Reinigen unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Dies könnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Gerät, Prüflleitungen und sonstiges Zubehör vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden bzw. blanke oder geknickte Kabel und Drähte überprüfen. Im Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen.
- Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
- Messspitzen der Prüflleitungen nicht berühren.
- Warnhinweise am Gerät unbedingt beachten.
- Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden
- Bei unbekanntem Messgrößen vor der Messung auf den höchsten Messbereich umschalten.
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Starke Erschütterung vermeiden.
- Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben.
- Heiße Lötpistolen aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes fernhalten.
- Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerät auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Räume und umgekehrt)
- Überschreiten Sie bei keiner Messung den eingestellten Messbereich. Sie vermeiden so Beschädigungen des Gerätes.
- Drehen Sie während einer Strom – oder Spannungsmessung niemals am Messbereichswahlschalter, da hierdurch das Gerät beschädigt wird.
- Messungen von Spannungen über 35V DC oder 25V AC nur in Übereinstimmung mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen vornehmen. Bei höheren Spannungen können besonders gefährliche Stromschläge auftreten.
- Ersetzen Sie die Batterie, sobald das Batteriesymbol „BAT“ aufleuchtet. Mangelnde Batterieleistung kann unpräzise Messergebnisse hervorrufen. Stromschläge und körperliche Schäden können die Folge sein.
- Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.

- * Wipe your meter with a damp soft cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the meter.
- * Use only a brand-new battery of the same size and type. Always remove an old or weak battery. It can leak chemicals that destroy electronic circuits.

Modifying or tampering with your meter's internal components can cause malfunction and might invalidate its warranty.

7.3. Replacing the fuse

WARNING! To avoid electric shock disconnect the test leads before removing the battery or the fuse. Replace only with the same type of battery or fuse. Service should be performed only by qualified personnel.

Caution! For continued protection against fire or other hazard, replace only with a fuse of the specified voltage and current ratings.

F1 0,5 A / 250 V F

F2 10 A / 250 V F

Follow these steps to replace the fuse:

1. Turn off the meter and disconnect the test leads.
2. remove the protection holster
3. remove the 3 case screws and remove the back case cover.
4. Remove defective fuse and replace it with a new one with the correct specified voltage and current ratings.

5. Replace the printed circuit board back to the case cover and secure it with the screws.
6. replace the back case cover and secure it with the case screws.

- Dieses Gerät darf nicht in hochenergetischen Schaltungen verwendet werden, es ist geeignet für Messungen in Anlagen der Überspannungskategorie II, entsprechend IEC 664 (max. 1000V DC / 750V AC, 10A)
- Gerät nicht auf feuchten oder nassen Untergrund stellen.
- Keine Flüssigkeiten auf dem Gerät abstellen (Kurzschlussgefahr beim Umkippen des Gerätes)
- Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben
- maximal zulässige Eingangswerte **unter keinen Umständen** überschreiten (schwere Verletzungsgefahr und/oder Zerstörung des Gerätes)
- Die angegebenen maximalen Eingangsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Falls nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass diese Spannungsspitzen durch den Einfluss von transienten Störungen oder aus anderen Gründen überschritten werden muss die Messspannung entsprechend (10:1) vorgedämpft werden.
- Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn es nicht völlig geschlossen ist.
- Defekte Sicherungen nur mit einer dem Originalwert entsprechenden Sicherung ersetzen. Sicherung oder Sicherungshalter **niemals** kurzschließen.
- Vor dem Umschalten auf eine andere Messfunktion Prüflleitungen oder Tastkopf von der Messschaltung abkoppeln.
- Keine Spannungsquellen über die mA, A – und COM-Eingänge anlegen. Bei Nichtbeachtung droht Verletzungsgefahr und/oder die Gefahr der Beschädigung des Multimeters.
- Der 10A-Bereich ist durch eine Sicherung abgesichert. Strommessungen nur an Geräten mit entsprechender Absicherung durch Sicherungsautomaten oder Sicherungen 10A oder 2000VA) vornehmen.
- Bei der Widerstandsmessungen keine Spannungen anlegen!
- Keine Strommessungen im Spannungsbereich (V/ Ω) vornehmen.

1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 89/336/EWG (elektromagnetische Kompatibilität) und 73/23/EWG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 93/68/EWG (CE-Zeichen). Überspannungskategorie III 1000V; Überspannungskategorie IV 600V; Verschmutzungsgrad 2.

CAT I:
Signalebene, Telekommunikation, elektronische Geräte mit geringen transienten Überspannungen

CAT II:
Für Hausgeräte, Netzsteckdosen, portable Instrumente etc.

CAT III:
Versorgung durch ein unterirdisches Kabel; Festinstallierte Schalter, Sicherungsautomaten, Steckdosen oder Schütze

CAT IV:
Geräte und Einrichtungen, welche z.B. über Freileitungen versorgt werden und damit einer stärkeren Blitzbeeinflussung ausgesetzt sind. Hierunter fallen z.B. Hauptschalter am Stromeingang, Überspannungsableiter, Stromverbrauchszähler und Rundsteuerempfänger

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

Batteries, which are used up dispose duly. Used up batteries are hazardous and must be given in the for this being supposed collective container.

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changing which are in the interest of progress reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after 1 year.

© **PeakTech**® 08/2007 /Th

PeakTech®



PeakTech® 3725

**Bedienungsanleitung/
Operation manual**

**Multifunktionstester/
Multi Function Tester**



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de



Spitzentechnologie, die überzeugt